



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

а/я 35, ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097, тел. (843)231-17-77

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-13-63-214

Ректору

КГАСУ

Р.К. Низамову

«21» апреля 2014 г.

Зелёная ул., д. 1
г. Казань, РТ, 420043.
(адрес организации)

Государственный инспектор Пиминов Дмитрий Владимирович

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

На основании Акта проверки от 21.04.2014 г. № 43-13-63-214, составленного по результатам плановой проверки, проведенной в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» (сокращенное наименование КГАСУ) ОГРН 1021602836485, ИНН 1655018025,

в присутствии главного инженера КГАСУ Насруллина Равиля Рахматуловича
(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием не привлекались

(лица, привлекаемые к проверке (экспертные организации и другие))

В части соблюдения требований технического регламента и других НТД при эксплуатации лифтов рег. №№ 13365, 13364, установленных по адресу: г. Казань, ул. Зелёная, д. 2, рег. №№ 11397, 11396, установленных по адресу: г. Казань, ул. Зелёная, д. 1, рег. № 19153, установленного по адресу: г. Казань, ул. Калинина д. 19

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
1.	Не пересмотрены должностные и	Пересмотреть инструкции, с

	<p>производственные инструкции обслуживающей организации ООО «Лифтсервис-2» в связи с выходом новых нормативных технических документов (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»; ГОСТ Р 53780-2010 и др.).</p>	<p>получением предписания.</p>
2.	<p>Не верно оформлен страховой полис лифтов серия 111 № 0200198548 от 21.04.2014 года, выданный СОАО «Национальная Страховая Группа», а именно – в графе «Регистрационный номер опасного объекта» не указаны регистрационные (учётные, заводские) номера лифтов (Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» статья 10 пункт 1).</p>	<p>Внести изменения в страховой полис, с получением предписания. Копию полиса направить в Приволжское управление Ростехнадзора.</p>
3.	<p>Техническое обслуживание лифта рег. № 11396 проводится с нарушением действующего законодательства, а именно – в сопроводительной документации отсутствует руководство (инструкция) по эксплуатации завода-изготовителя лифта (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 статья 3 пункт 3, статья 4 пункт 3.1).</p>	<p>Привести в соответствие, с получением предписания.</p>
4.	<p>Лифты рег. №№ 19153, 13365, 13364, 11397 находятся в неисправном состоянии, не обеспечивающим безопасную эксплуатацию и не используются по назначению (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 статья 4 пункт 3.1).</p>	<p>Привести в соответствие до 1.08.2014 года.</p>
5.	<p>Не выставлена точность автоматической остановки кабины на основной посадочной площадке лифта рег. № 11396 и по факту составляет более 40 мм (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 приложение 1 пункт 1.10).</p>	<p>Выставить точность остановки, с получением предписания.</p>

6.	Не ведётся журнал ежесменного осмотра лифтов (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 статья 4 пункт 3.1; Руководство по эксплуатации завода-изготовителя лифта).	Завести журнал при ближайшем техническом обслуживании по графику.
7.	Не установлена крышка на устройство безопасности, контролирующее запираение створок дверей шахты 2-го этажа лифта рег. № 11396 (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 статья 4 пункт 3.1; Руководство по эксплуатации завода-изготовителя лифта).	Установить крышку, с получением предписания.
8.	Не установлена распорная планка на грузы противовеса лифта рег. № 11396 (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 статья 4 пункт 3.1; Руководство по эксплуатации завода-изготовителя лифта).	Установить планку при ближайшем техническом обслуживании по графику.
9. ✓	Кабина и крыша кабины лифта рег. № 11396 не обеспечены двухсторонней переговорной связью с местом нахождения обслуживающего персонала (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011; ГОСТ Р 53780-2010; Руководство по эксплуатации завода-изготовителя лифта).	Обеспечить двухстороннюю переговорную связь, с получением предписания. <i>Трехсторонняя связь</i> <i>не требуется</i>
10. ○	В купе кабины лифта рег. № 11396 со стороны противоположной входу в кабину установлено решётчатое ограждение не предусмотренное заводом-изготовителем лифта (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 статья 4 пункт 3.1; Руководство по эксплуатации завода-изготовителя лифта).	Привести в соответствие, с получением предписания.
11. ✓	Не обеспечен безопасный доступ в машинное помещение лифта рег. № 11396, а именно – в свету дверного проёма установлена петля для навесного замка двери (Технический	Демонтировать петлю, с получением предписания. <i>Замки</i> <i>не требуются</i>

	регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 приложение 1 пункт 1.21; ГОСТ Р 53780-2010).	
12.	Имеется остаточная деформация направляющих противовеса в верхней части шахты лифта рег. № 11396 (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 статья 4 пункт 3.1; ГОСТ Р 53780-2010; Руководство по эксплуатации завода-изготовителя лифта).	Устранить деформацию при ближайшем техническом обслуживании по графику.
13.	Отсутствует возможность идентифицировать устройство безопасности лифта рег. № 11396 – ограничитель скорости, так как, информационная табличка на корпусе устройства закрашена и не читается (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 статья 7 пункт 1).	Заменить ограничитель скорости, с получением предписания. Закрашено
14.	Отсутствует заземление направляющей кабины в шахте лифта рег. № 11396 (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 статья 4 пункт 3.1; Руководство по эксплуатации завода-изготовителя лифта; Правила устройства электроустановок).	Выполнить заземление направляющей, с получением предписания.
15.	Недостаточное освещение возле станции управления лифтом рег. № 11396 (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 статья 4 пункт 3.1; ГОСТ Р 53780-2010; Руководство по эксплуатации завода-изготовителя лифта).	Усилить освещение, с получением предписания.
16.	Отсутствует специальный ключ для аварийного открывания дверей шахты лифта рег. № 11396 (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 статья 4 пункт 3.1; ГОСТ Р 53780-2010; Руководство по эксплуатации завода-изготовителя лифта).	Обеспечить наличие спецключа, с получением предписания.
17.	Порван пыльник электромагнитной отводки на крыше кабины лифта рег.	Заменить пыльник при ближайшем техническом обслуживании по графику.


	№ 11396 (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 статья 4 пункт 3.1; Руководство по эксплуатации завода-изготовителя лифта).	
18.	Деформирована решётчатая створка «Бостфинг» дверей кабины лифта рег. № 11396 (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 статья 4 пункт 3.1; ГОСТ Р 53780-2010; Руководство по эксплуатации завода-изготовителя лифта).	Устранить деформацию или заменить створку, с получением предписания.
19.	Отсутствует ручка для открывания дверей шахты 1-го этажа лифта рег. № 11396 (Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 статья 4 пункт 3.1; ГОСТ Р 53780-2010; Руководство по эксплуатации завода-изготовителя лифта).	Привести в соответствие, с получением предписания.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 420097, РТ, г. Казань, ул. Зинина, д. 4, а/я 35 в срок до 01 августа 2014 года.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:
Государственный инспектор

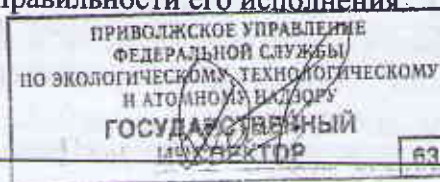

Д.В. Пиминов

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен:

Ректор КГАСУ

Р.К. Низамов

(руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи